

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 1600 от 20.07.2017 г.)

Весы неавтоматического действия МЕРА-ВТП

Назначение средства измерений


Весы неавтоматического действия МЕРА-ВТП предназначены для определения массы тела, а также для сбора, хранения и передачи данных, связанных с результатами проведенных взвешиваний.

Описание средства измерений

Конструктивно весы выпускаются в двух исполнениях состоящих из следующих функциональных узлов:

- Н – весы с грузоприемным устройством, которое представляет собой механическую конструкцию, опирающуюся на один весоизмерительный датчик, и индикатором, объединенными в едином корпусе (рисунок 1);

- П – весы с грузоприемным устройством, которое представляет собой механическую конструкцию, опирающуюся на один или четыре весоизмерительных датчиков (далее - весоизмерительная платформа) и отдельным индикатором. Индикатор может быть установлен на стойку (рисунок 2). Общий вид индикаторов приведен на рисунке 3.

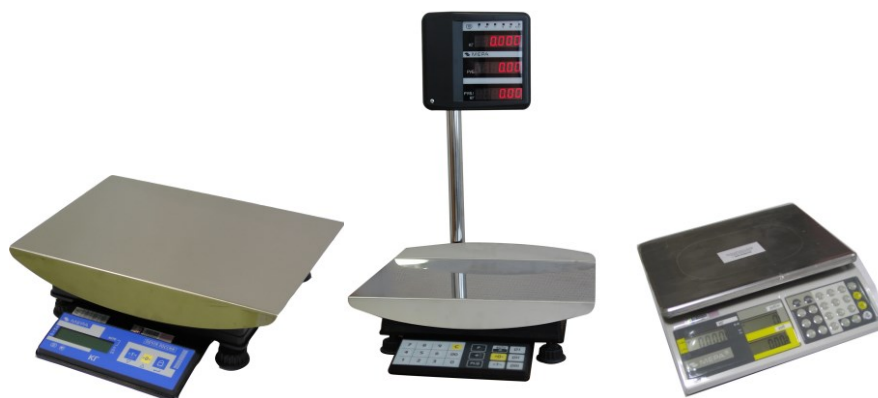

Исполнение корпуса 1

Исполнение корпуса 2

Рисунок 1 - Общий вид весов в исполнении Н



Рисунок 2 - Общий вид весов в исполнении П



BT-1-44-П
BT-1A-44-П

BT-1-65-П
BT-1A-65-П

Рисунок 3 - Общий вид индикаторов

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, амплитуда или частота которого изменяется пропорционально массе груза. Электрический сигнал от одного или нескольких весоизмерительных датчиков поступает на индикатор. Результат измерения массы отображается на цифровом дисплее. Информация о массе взвешиваемого груза может быть передана на периферийное устройство по интерфейсам связи (RS-232, USB, Ethernet и другие виды интерфейсов, соответствующие требованиям п.п. 5.3.6.1 ГОСТ OIML R 76-1-2011).

Весы в зависимости от модификаций и в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011 снабжены следующими устройствами:

- первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4)
- полуавтоматической установки на нуль (Т.2.7.2.2);
- слежения за нулем (Т.2.7.3);
- автоматической установки на нуль (Т.2.7.2.3);
- индикации отклонения от нуля (4.5.5);
- уравнивания тары - выборка массы тары (Т.2.7.4.1);
- показывающее с расширением (Т.2.6).

Весы относятся к многодиапазонным весам (Т.3.2.7).

Весы оснащены следующими функциями:

- вычисления стоимости за единицу продукции;
- подсчет количества однотипных взвешиваемых предметов;
- сравнения массы взвешенного груза с предварительно заданным значением и выдача управляющего сигнала на внешнее устройство;
- проведение математических операций с результатами взвешиваний или расчета количества взвешиваемых предметов;
- сигнализация о перегрузке весов и диагностика сбоев, возникающих при их работе.

Весы снабжены устройством для введения гравитационной поправки при изменении места их юстировки.

Весы отличаются метрологическими и техническими характеристиками и в зависимости от исполнения выпускаются в следующих модификациях:

- Н- X_1/X_2 - X_3 - X_4 - X_5 ,

где: X_1 — количество диапазонов взвешивания (принимает значение 1 или 3); X_2 — условное обозначение максимальной нагрузки (Max) весов в кг (1,5; 3; 6; 15; 30); X_3 — условное обозначение применяемого в весах устройства отображения информации (принимает значения ЖКИ - для весов с жидкокристаллическим цифровым дисплеем или СД- для весов со светодиодным цифровым дисплеем); X_4 — условное обозначение наличия функции вычисления стоимости продукта (принимает значение Т для весов с вычислением стоимости или отсутствует для других модификаций); X_5 — условное обозначение исполнения корпуса весов (1 или 2);

- П-1- X_1/X_2 — весы с весоизмерительной платформой, содержащей один весоизмерительный датчик,

где: X_1 — количество диапазонов взвешивания (принимает значение 1 или 3); X_2 — условное обозначение максимальной нагрузки (Max) весов в кг (3, 6, 15, 30, 60, 150, 300, 600 кг);

- П-4- X_1/X_2 - X_3 - X_4 — весы с весоизмерительной платформой, содержащей четыре весоизмерительных датчика,

где: X_1 — количество диапазонов взвешивания (принимает значение от 1 до 2, только 1 для $X_4=2$); X_2 — условное обозначение максимальной нагрузки (Max) весов в т (0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 10; 15); X_3 — условное обозначение конструкции весоизмерительной платформы (отсутствует обозначение для цельной весоизмерительной платформы или П, Н, О для весоизмерительной платформы выполненной в виде отдельных соединенных между собой балок); X_4 — условное обозначение количества весоизмерительных платформ подсоединенных к одному индикатору (принимающее значение от 1 до 2).

Весы в исполнении П могут комплектоваться индикаторами в следующих модификациях:

- ВТ-1- X_1 -П — индикатор с частотным входом и 16-и кнопочной клавиатурой управления;

- ВТ-1- X_1 -О — индикатор с частотным входом и 4-х кнопочной клавиатурой управления;

- ВТ-1А- X_1 -П — индикатор с аналоговым входом и 16-и кнопочной клавиатурой управления,

где: X_1 — условное обозначение корпуса индикатора или «44» или «65».

Используемый индикатор указывается в руководстве по эксплуатации в разделе «Свидетельство о приемке».

Значения максимальной нагрузки Max_i , минимальной нагрузки Min_i , поверочного интервала e_i для каждого диапазона взвешивания наносится на маркировочной табличке весов, расположенной рядом с цифровым дисплеем.

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунках 4 - 6.


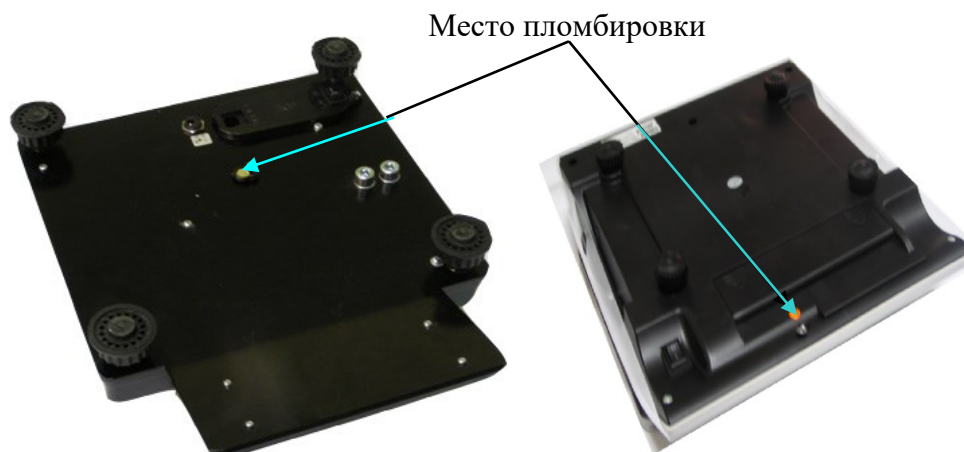


Рисунок 4 - Место пломбировки от несанкционированного доступа весов в исполнении Н
Места пломбировки

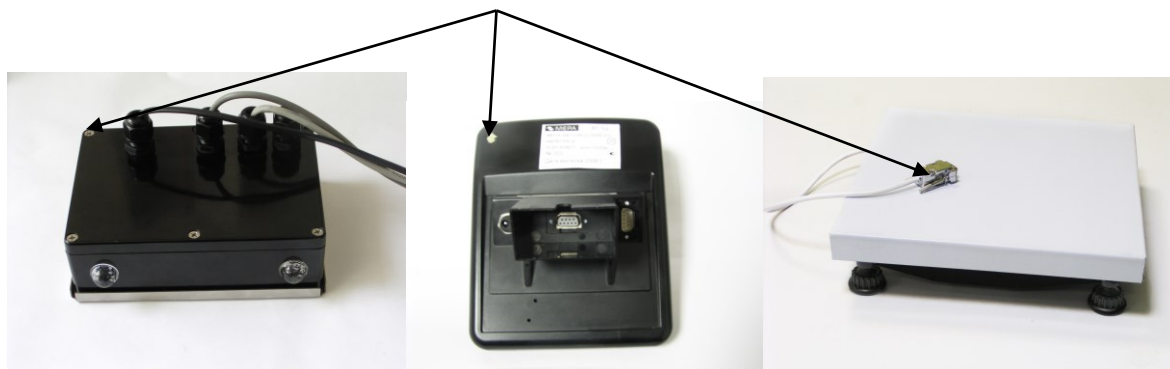

BT-1-65

BT-1-44

Рисунок 5 - Места пломбировки от несанкционированного доступа весов в исполнении П с индикаторами BT-1-65 и BT-1-44
Места пломбировки



BT-1A-65

BT-1A-44

Рисунок 6 - Места пломбировки от несанкционированного доступа весов в исполнении П с индикаторами BT-1A-65 и BT-1A-44

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов реализовано аппаратно и является встроенным.

Защита ПО и измерительной информации от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 п. 5.5 «Дополнительные требования к электронным устройствам с программным управлением. Устройства со встроенным программным управлением».

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается пломбировкой весов.

Параметры, определяющие технические и метрологические характеристики весов, в том числе показатели точности, хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) весов. При включении весов текущие параметры настроек сравниваются с сохраненными параметрами в EEPROM. При не совпадении этих значений, на дисплей выводится сообщение об ошибке и работа весов блокируется.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий согласно Р 50.2.077-2014 - «низкий».

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее при включении весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение									
Модификация весов	Н-Х ₁ /Х ₂							BT-1-Х1-П	BT-1-Х1-О	BT-1A-Х1-П
	ЖКИ-1	СД-1	ЖКИ-2	СД-2	СД-Т-1	ЖКИ-Т-2	СД-Т-2			

Идентификационное наименование ПО	Не применяется									
Номер версии (идентификационный номер) ПО	801X *	802X *	804X *	805X *	810X *	811X *	812X *	820X *	830X *	850X *
Цифровой идентификатор ПО	Не применяется									

X*- номер протокола обмена весов по интерфейсу с периферийными устройствами, приведенный в эксплуатационной документации и выбираемый с помощью клавиатуры (принимает значение от 0 до 9).

Метрологические и технические характеристики

приведены в таблицах 2 - 6.

Таблица 2 - Метрологические характеристики весов с одним диапазоном взвешивания*

Исполнение	Наименование характеристики	Значение характеристики
Н	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III
	Максимальная нагрузка, Max, кг	≤30
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления шкалы, d ($e=d$), г	от 0,5 до 10
	Число поверочных интервалов, n	3000
	Диапазон уравнивания тары (выборка)	100% Max
	Диапазон температур, °C	от - 10 до +40
П-1	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III
	Максимальная нагрузка, Max, кг	≤600
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления шкалы, d ($e=d$), г	от 1 до 200
	Число поверочных интервалов, n	≤3000
	Диапазон уравнивания тары (выборка)	100% Max
	Диапазон температур, °C	от - 10 до +40
П-4	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III
	Максимальная нагрузка, Max, т	≤15
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления шкалы, d ($e=d$), кг	от 0,1 до 5
	Число поверочных интервалов, n	≤3000
	Диапазон уравнивания тары (выборка)	100% Max
	Диапазон температур, °C	от - 10 до +40

* Для весов модификации П-4-Х₁/Х₂-Х₃-2 характеристики приведены для одной весоизмерительной платформы.

Таблица 3 - Метрологические характеристики весов исполнения Н с тремя диапазонами взвешивания

Наименование характеристики	Значение характеристики		
	Модификация		
	Н-3/6	Н-6/15	Н-3/30
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III		
Максимальная нагрузка, кг			
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	1,5	3	6
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	3	6	15
Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	6	15	30
Минимальная нагрузка, г			

Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	10	20	40
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	20	40	100
Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	40	100	200
Поверочный интервал, e , действительная цена деления шкалы, d ($e=d$), г			
Диапазон взвешивания W1 (e_1)	0,5	1	2
Диапазон взвешивания W2 (e_2)	1	2	5
Диапазон взвешивания W3 (e_3)	2	5	10
Число поверочных интервалов, n			
Диапазон взвешивания W1 (n_1)	3000		
Диапазон взвешивания W2 (n_2)	3000		
Диапазон взвешивания W3 (n_3)	3000		
Диапазон уравновешивания тары	100 % Max ₁		
Диапазон температур, °C	от - 10 до +40		

Таблица 4- Метрологические характеристики весов исполнения П-1 с тремя диапазонами взвешивания

Наименование характеристики	Значение характеристики					
	Модификация					
	П-1-3/15	П-1-3/30	П-1-3/60	П-1-3/150	П-1-3/300	П-1-3/600
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III					
Максимальная нагрузка, кг						
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	3	6	15	30	60	150
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	6	15	30	60	150	300
Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	15	30	60	150	300	600
Минимальная нагрузка, г						
Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	20	40	100	200	400	1000
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	40	100	200	400	1000	2000
Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	100	200	400	1000	2000	4000
Поверочный интервал, e , действительная цена деления шкалы, d ($e=d$), г						
Диапазон взвешивания W1 (e_1)	1	2	5	10	20	50
Диапазон взвешивания W2 (e_2)	2	5	10	20	50	100
Диапазон взвешивания W3 (e_3)	5	10	20	50	100	200
Число поверочных интервалов, n						
Диапазон взвешивания W1 (n_1)	3000					
Диапазон взвешивания W2 (n_2)	3000					
Диапазон взвешивания W3 (n_3)	3000					
Диапазон уравновешивания тары	100 % Max ₁					
Диапазон температур, °C	от - 10 до +40					

Таблица 5 - Метрологические характеристики весов с двумя диапазонами взвешивания исполнения П-4

Наименование характеристики	Значение характеристики					
	Модификация					
	П-4-2/0,6	П-4-2/1,5	П-4-2/3	П-4-2/6	П-4-2/10	П-4-2/15
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	III					
Максимальная нагрузка, т						
Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	0,3	0,6	1,5	3	6	6
Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	0,6	1,5	3	6	10	15

Минимальная нагрузка, кг						
Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	2	4	10	20	40	40
Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	4	10	20	40	100	100
Поверочный интервал, <i>e</i> , действительная цена деления шкалы, <i>d</i> (<i>e=d</i>), кг						
Диапазон взвешивания W1 (<i>e</i> ₁)	0,1	0,2	0,5	1	2	2
Диапазон взвешивания W2 (<i>e</i> ₂)	0,2	0,5	1	2	5	5
Число поверочных интервалов, <i>n</i>	3000					
Диапазон взвешивания W1 (<i>n</i> ₁)						
Диапазон взвешивания W2 (<i>n</i> ₂)	3000				2000	3000
Диапазон уравнивания тары	100 % Max ₁					
Диапазон температур, °C	от -10 до +40					

Технические характеристики приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Технические характеристики весов

Наименование характеристики	Исполнение весов	Значение характеристики
Габаритные размеры весоизмерительного модуля/ платформы (длина×ширина), мм, не более	Н	375×375
	П-1	870×670
	П-4	2000×3000
Масса весов, кг, не более	Н	6
	П-1	50
	П-4	800
Параметры электрического питания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	Н, П	от 187 до 253 от 49 до 51
Параметры электрического питания от встроенного источника постоянного тока: - напряжение, В	Н П	от 2,0 до 2,8 от 5,5 до 7,8

Знак утверждения типа

наносится на маркировочные таблички, закрепленные на корпусе индикатора и корпусе весоизмерительной платформы заводским способом и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 7- Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы	МЕРА-ВТП	1 шт.
Комплект принадлежностей		
Кабель связи*		1 шт.
Адаптер сетевого питания		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 шт.
Упаковка		1 экз.

*-при заказе

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011, «Весы неавтоматического действия. Часть 1, Метрологические и технические требования. Испытания».

Основные средства поверки: рабочий эталон 4-го разряда по ГОСТ 8.021-2015, гири соответствующие классу точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающими определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке средств измерений или в эксплуатационную документацию, так как условия эксплуатации весов не обеспечивают сохранность знака поверки в течение всего интервала между поверками при нанесении на весы.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам неавтоматического действия МЭРА-ВТП

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.021-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

Технические условия ТУ 4274-011-49290937-2012

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Мера-ТСП» (ООО «Мера-ТСП»)

ИНН 7733081596

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 83

Телефон (факс): (495) 411-99-28

Web-сайт: <https://www.mera-device.ru>

E-mail: info@mera-device.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: (495) 437 5577, факс: (495) 437 5666

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: Office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.