



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора



А. Д. Меньшиков

«25» мая 2026 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Е9300В

Методика поверки

РТ-МП-178-441-2026

г. Москва
2026 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки применяется для поверки преобразователей измерительных Е9300В (далее – преобразователей), используемых в качестве рабочих средств измерений, и устанавливает порядок проведения первичной и периодических поверок.

При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается передача единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и коаксиальных трактах в диапазоне частот от 0,01 до 18 ГГц в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3461, подтверждающей прослеживаемость к государственному первичному эталону ГЭТ26-2010.

Для определения метрологических характеристик используются методы прямых измерений и непосредственного сличения.

В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Подтверждаемые метрологические требования

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 0,01 до 18
Диапазон измерений мощности, дБ относительно 1 мВт	от -30 до +44
КСВН входа, не более:	
от 0,01 до 2 ГГц включ.	1,12
св. 2 до 12,4 ГГц включ.	1,17
св. 12,4 до 18 ГГц	1,24
Границы нелинейности амплитудной характеристики, %	
от минус 30 до 20 дБ относительно 1 мВт включ.	±3,5
св. 20 до 30 дБ относительно 1 мВт включ.	±3,0
св. 30 до 44 дБ относительно 1 мВт	±2,5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений на опорном уровне мощности 1 мВт в режиме «LOWER range», %:	
в диапазоне частот:	
от 10 до 30 МГц включ.	±1,8
св. 30 до 500 МГц включ.	±1,6
св. 500 МГц до 1,2 ГГц включ.	±1,8
св. 1,2 до 6 ГГц включ.	±1,7
св. 6 до 14 ГГц включ.	±1,8
св. 14 до 18 ГГц	±2,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений на опорном уровне мощности 1 мВт в режиме «UPPER range», %:	
в диапазоне частот:	
от 10 до 30 МГц включ.	±2,1
св. 30 до 500 МГц включ.	±1,8
св. 500 МГц до 1,2 ГГц включ.	±2,3
св. 1,2 до 6 ГГц включ.	±1,8
св. 6 до 14 ГГц включ.	±1,9
св. 14 до 18 ГГц	±2,2

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	Да	Да	7
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.1
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.2
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	–	–	9
Определение коэффициента стоячей волны по напряжению и проверка диапазона рабочих частот	Да	Да	9.1
Определение относительной погрешности измерений мощности на опорном уровне 1 мВт, границ нелинейности амплитудной характеристики	Да	Да	9.2

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия, установленные в ГОСТ 8.395-80 «Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования» и в технической документации на преобразователь и средства поверки.

- температура окружающей среды, °С.....от 18 до 28
- относительная влажность воздуха, %.....от 30 до 80

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускают специалистов, имеющих необходимую квалификацию, изучивших настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на преобразователь и используемые средства поверки.

4.2 Требования к количеству специалистов в целях обеспечения безопасности работ и возможности выполнения процедур поверки отсутствуют.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства поверки (эталонные, средства измерений и вспомогательные технические средства), указанные в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от плюс 18 °С до плюс 28 °С с абсолютной погрешностью ± 1 °С; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне измерений от 30 % до 80 % с погрешностью ± 5 %	Термогигрометр UNITESS THB 1, рег. № 70481-18
9.1 Определение коэффициента стоячей волны по напряжению и проверка диапазона рабочих частот	Средства измерений модуля коэффициента отражения (КО) в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц, диапазон измерений модуля КО от 0 до 1, погрешность измерений ± 5 %	Анализатор электрических цепей векторные ZVA50, рег. № 48355-11
9.2 Определение относительной погрешности измерений мощности на опорном уровне 1 мВт, границ нелинейности амплитудной характеристики	Эталоны единицы мощности электромагнитных колебаний, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 1 разряда в диапазоне частот от 0,03 до 18 ГГц, не ниже 3 разряда в диапазоне частот от 10 МГц до 30 МГц в соответствии с ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3461	Калибратор мощности СВЧ NRPC18, рег. № 54535-13
	Эталоны единицы мощности электромагнитных колебаний, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 2 разряда в соответствии с ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3461, на частоте 50 МГц	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP18T, рег. № 69958-17
	Средства воспроизведения синусоидального сигнала в диапазоне частот от 0,01 до 18 ГГц, уровнем выходной мощности от плюс 26 до минус 10 дБ (1 мВт)	Генератор сигналов SMA100B, рег. № 68980-20
	Эталоны единицы ослабления электромагнитных колебаний, соответствующие требованиям к рабочим эталонам 1 разряда в соответствии с ГПС, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3383, для воспроизведения ослабления от 0 до 70 дБ на частоте 50 МГц	Аттенюатор ступенчатый R&S RSC, рег. № 48368-11
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице		

Таблица 4 – Вспомогательное оборудование

Номер пункта документа по поверке	Наименование вспомогательного оборудования	Требуемые технические характеристики вспомогательного оборудования	Рекомендуемое вспомогательное оборудование
8.2, 9.1, 9.2	Блок измерительный ваттметров	Диапазон измерений мощности от минус 70 до плюс 20 дБ (1 мВт) с относительной погрешностью $\pm 0,8 \%$	Блок измерительный ваттметров E4417A
9.2	Широкополосный усилитель	Частота 50 МГц, выходная мощность +44 дБ (1 мВт)	Широкополосный усилитель R&S BBA150
9.2	Аттенюатор коаксиальный	Ослабление 40 дБ на частоте 50 МГц	Аттенюатор фиксированный 5940 N-50-300

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать:

- общие правила техники безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- указания по технике безопасности, указанные в соответствующих эксплуатационных документах применяемых эталонов и средств измерений;

- указания по технике безопасности, действующие на месте проведения работ.

6.2 К проведению поверки допускаются специалисты, изучившие требования безопасности по ГОСТ 22261-94 «Межгосударственный стандарт. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. с Изменением №1» и ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», имеющие 3 группу допуска по электробезопасности и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

6.3 На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При проведении внешнего осмотра установить соответствие преобразователей следующим требованиям:

- внешний вид должен соответствовать описанию и фотографиям, приведенным в описании типа;

- тип коаксиального соединителя входа должен иметь тип – N «вилка»

- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, которые могут влиять на работу преобразователя;

- разъемы должны быть чистыми, без механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия) и заусениц на контактных и токонесущих поверхностях.

7.2 Результат проверки считается положительным, если выполняются требования пункта 7.1.

В случае выявления несоответствий по пункту 7.1 результаты внешнего осмотра считать отрицательными, дальнейшие операции поверки не производить.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий поверки

Выполнить контроль условий окружающей среды.

Результаты измерений температуры и относительной влажности в помещении должны находиться в пределах, указанных в разделе 3. В случае выявления несоответствий поверка приостанавливается до выполнения условий, указанных в разделе 3.

8.2 Опробование

Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, установленные в руководствах по эксплуатации на преобразователь и применяемые средства поверки.

Опробование преобразователя выполнить в следующей последовательности:

- разместить преобразователь на рабочем месте, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции;
- подключить преобразователь к измерительному каналу А блока измерительного ваттметров Е4417А (далее – блока);
- установить на преобразователе диапазон измерений мощности путем установки режима измерений «LOWER range» на блоке согласно руководству по эксплуатации (далее – РЭ) блока;
- провести установку нуля преобразователя;
- подключить преобразователь к выходу «POWER REF» блока;
- провести калибровку преобразователя, для этого последовательно нажать клавиши «Zero/Cal» и «Cal» в меню пользовательского интерфейса блока;
- зафиксировать показания блока.

Установить на преобразователе диапазон измерений мощности путем установки режима измерений «UPPER range» на блоке согласно РЭ и повторить четыре предыдущие операции.

Результаты опробования считать удовлетворительными, если при подключении преобразователя отсутствуют сообщения о неисправности, установка нуля, калибровка в режимах «LOWER range» и «UPPER range» преобразователя проведены успешно (отсутствуют сообщения о неисправности) и показания блока соответствуют значениям, указанным в таблице 5

Таблица 5 – Пределы установки нуля преобразователя

Наименование установленного режима	Показания блока, не более
«LOWER range»	500 нВт
«UPPER range»	500 мВт

В противном случае результаты опробования считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

9 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

9.1 Определение коэффициента стоячей волны по напряжению и проверка диапазона рабочих частот

Определение диапазона рабочих частот проводить одновременно с определением

коэффициента стоячей волны по напряжению (далее – КСВН) входа преобразователя.

Определение КСВН входа преобразователей проводят методом прямых измерений с помощью векторного анализатора цепей ZVA50 (далее – анализатора цепей).

Провести калибровку анализатора цепей в диапазоне частот соответствующему диапазону испытываемого преобразователя, в соответствующем СВЧ тракте.

Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 1 и включить ваттметр.

Произвести измерения модуля и фазы коэффициента отражения (далее – КО), а также КСВН входа на частотах, указанных в таблице 6.

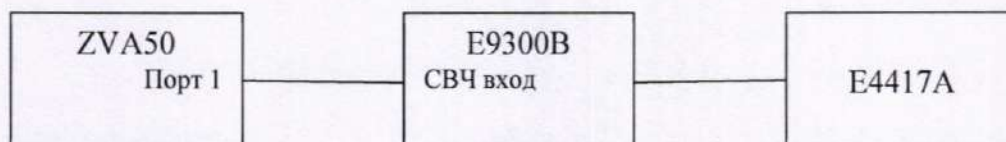


Рисунок 1 – Структурная схема определения КСВН входа

Таблица 6 – Частоты измерений и допустимые значения КСВН входа

Диапазон частот	Частота, ГГц
от 0,01 до 8 ГГц включ.	0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,2; 1,5; 2
св. 8 до 12,4 ГГц включ.	2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12
св. 12,4 до 18 ГГц	13; 14; 15; 16; 17; 18

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если значения КСВН не превышают значений, указанных в таблице 1.

9.2 Определение относительной погрешности измерений мощности на опорном уровне 1 мВт, границ нелинейности амплитудной характеристики

9.2.1 Определение относительной погрешности измерений мощности и границ нелинейности амплитудной характеристики преобразователя проводить непосредственным сличением при помощи калибратора мощности СВЧ NRPC18 (далее – калибратора), ваттметра поглощаемой мощности СВЧ NRP18T (далее – ваттметра), генератора сигналов SMA100B (далее – генератора), широкополосного усилителя R&S BBA150 (далее – усилителя), аттенюатора ступенчатого R&S RSC (далее – аттенюатора ступенчатого) и аттенюатора фиксированного 5940 N-50-300 (далее – аттенюатора фиксированного) сначала в режиме измерений «LOWER range», затем – «UPPER range».

Подготовить генератор и калибратор, в соответствии с РЭ на них.

Подключить преобразователь к блоку.

9.2.2 Установить режим измерений «LOWER range».

Провести установку нуля и калибровку преобразователя согласно РЭ блока.

Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 2.

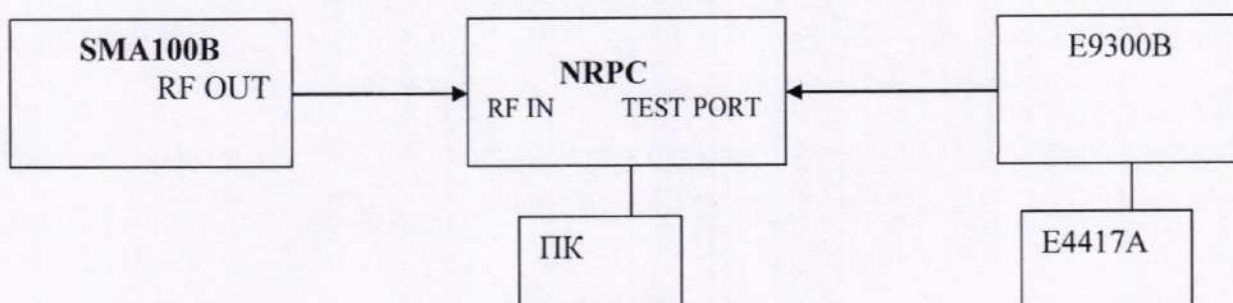


Рисунок 2 – Структурная схема определения относительной погрешности измерений мощности на опорном уровне 1 мВт

Установить на блоке частоту измеряемого сигнала 10 МГц согласно РЭ блока.
 Установить на генераторе частоту 10 МГц, выходной уровень мощности 6 дБ (1 мВт).
 Ввести на блоке и калибраторе значение частоты 10 МГц и единицы измерения «мВт».
 Подстроить уровень выходной мощности на генераторе, чтобы показания калибратора установились в пределах $(1 \pm 0,02)$ мВт.

Включить на калибраторе режим Г-коррекции и ввести измеренные в соответствии с пунктом 4.4.5 ПИ значения модуля и фазы КО на данной частоте.

Зафиксировать показания преобразователя $P_{изм}$, мВт, и калибратора $P_{эт}$, мВт.

Рассчитать относительную погрешность измерений мощности на опорном уровне 1 мВт δP , %, по формуле

$$\delta P = ((P_{изм} - P_{эт}) / P_{эт}) \cdot 100. \quad (1)$$

Повторить измерения, поочередно устанавливая на генераторе, калибраторе и преобразователе значения частот из таблицы 6.

9.2.3 Повторить измерения уровня мощности 20 дБ (1 мВт) по пункту 9.2.2, установив режим измерений «UPPER range».

9.2.4 Измерение уровня мощности минус 30 дБ (1 мВт) в режиме измерений «LOWER range».

Подключить преобразователь к блоку.

Провести установку нуля и калибровку преобразователя согласно РЭ блока.

Собрать схему, представленную на рисунке 3.

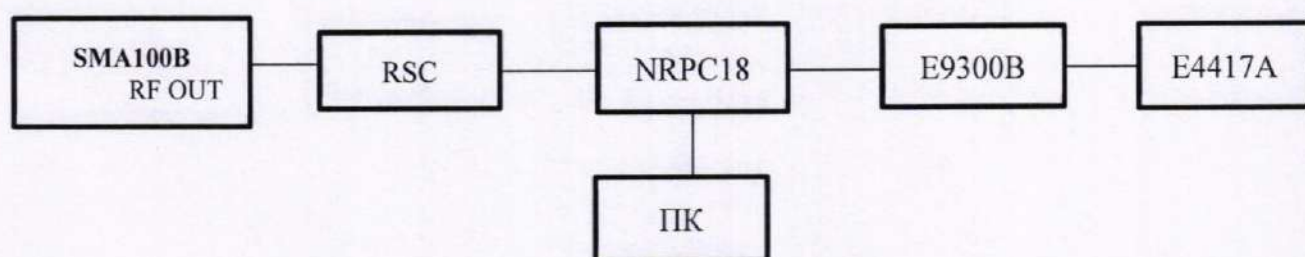


Рисунок 3 – Структурная схема соединения СИ для определения относительной погрешности измерений уровня мощности минус 30 дБ (1 мВт)

Установить частоту сигнала генератора 50 МГц.

Установить ослабление аттенюатора ступенчатого 0 дБ.

Органами управления генератора установить мощность сигнала 1 мВт по калибратору.

Установить ослабление аттенюатора ступенчатого 30 дБ. Зафиксировать измеренное преобразователем значение мощности $P_{изм}$, мВт.

Рассчитать относительную погрешность нелинейности амплитудной характеристики δ , %, по формуле

$$\delta = \frac{P_{изм} - (S \cdot 10^{0,1 \cdot A_{30}})}{S \cdot 10^{0,1 \cdot A_{30}}} \cdot 100, \quad (2)$$

где S равно 1 мВт;

$P_{изм}$ – результат измерений мощности преобразователем, мВт;

A_{30} – действительное значение ослабления аттенюатора ступенчатого, дБ.

9.2.5 Измерение уровня мощности 44 дБ (1 мВт) в режиме измерений «UPPER range».

Подключить преобразователь к блоку.

Провести установку нуля и калибровку преобразователя согласно РЭ блока.

Провести измерения действительного значения ослабления аттенюатора фиксированного с помощью анализатора цепей на частоте 50 МГц.

По схеме соединений, изображенной на рисунке 4, установить уровень сигнала с выхода

усилителя равным 4 дБ (1 мВт) по показаниям ваттметра на частоте 50 МГц. Отключить выход генератора и усилитель, отсоединить ваттметр с аттенуатором фиксированным от усилителя.

Подключить преобразователь к выходу усилителя, как показано на рисунке 4, включить усилитель и выход генератора.

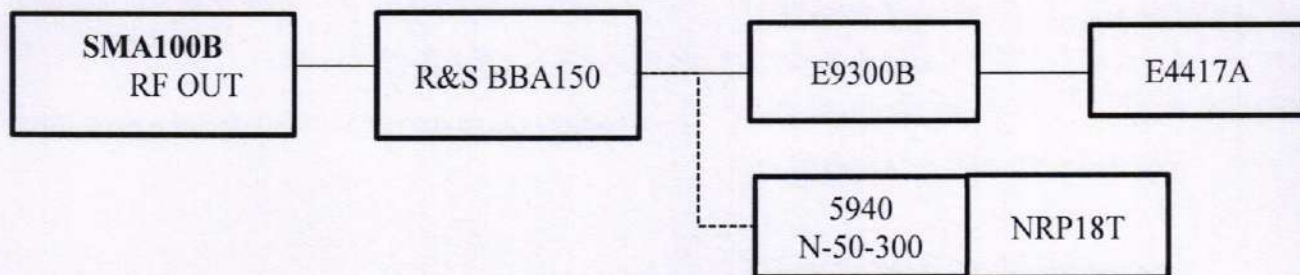


Рисунок 4 – Структурная схема соединения СИ для определения относительной погрешности измерений уровня мощности 44 дБ (1 мВт)

Зафиксировать измеренное преобразователем значение мощности $P_{изм}$, мВт.

Рассчитать относительную погрешность нелинейности амплитудной характеристики δ , %, по формуле

$$\delta = \frac{P_{изм} - (S \cdot 10^{0,1 \cdot (P_{NRP} + A_d)})}{S \cdot 10^{0,1 \cdot (P_{NRP} + A_d)}} \cdot 100, \quad (3)$$

где A_d – действительное значение ослабления аттенуатора фиксированного, дБ;
 P_{NRP} – измеренное значение уровня мощности ваттметром, дБ (1 мВт).

9.2.6 Провести измерение уровня мощности 30 дБ (1 мВт) по операциям пункта 9.2.5, установив уровень сигнала с выхода усилителя равным минус 10 дБ (1 мВт) по показаниям ваттметра на частоте 50 МГц

9.2.7 Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если рассчитанные по формулам (1) – (3) значения погрешностей не превышают пределы, указанные в таблице 1.

9.3 При положительных результатах поверки соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа поверяемых преобразователей, подтверждено.

9.4 При отрицательных результатах поверки соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа поверяемых преобразователей, не подтверждено, и поверяемые преобразователи признаются непригодными к применению.

10 Оформление результатов поверки


10.1 Результаты проверки внешнего осмотра, опробования, условий поверки и окончательные результаты измерений (расчетов), полученные в процессе поверки, заносят в протокол поверки произвольной формы.

10.2 Сведения о результатах и объеме проведенной поверки средства измерений в целях ее подтверждения передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. При оформлении свидетельства о поверке знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

10.3 При положительных результатах поверки по заявлению владельца средства

измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке средства измерений, при отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности к применению средства измерений. Свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению средства измерений должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующих правовых нормативных документов.

Начальник лаборатории № 441
ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест»

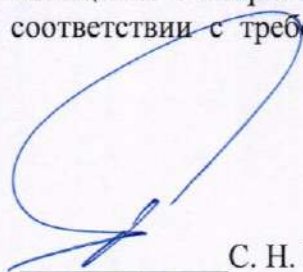

С. Н. Голышак

И. о. начальника сектора лаборатории № 441
ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест»



С. С. Кучеренко